

Lisleby Sentralidrettsanlegg, Fredrikstad kommune (2.06.2025)

Fakta:

Type: 8 baners kommuneanlegg

Fast dekke: 1987

Rehabiliterert sist: 2003

Sist befar: 5.10.2009

Baneier: Fredrikstad kommune,
85 862 innb. (SSB 01.01.2025)

Tilstede:


Fra Østfold friidrettskrets: Morten Henriksen

Fra Fredrikstad kommune: Stein Eiksrud
(delvis), Lars Sælen, Lasse Brevik Sælid,
Thomas Barth

Fra Fredrikstad idrettsråd: Stefan Løkse, Svein
Sætre

Fra Fredrikstad IF: Tore Bjørnstrøm, Svend
Persen, Mads Soleng

Fra anleggskontrollutvalget NFIF: Kalle
Glomsaker, Ole Petter Sandvig, Svein Åsen,
Bjørn Larsen og Johnni Håndstad.

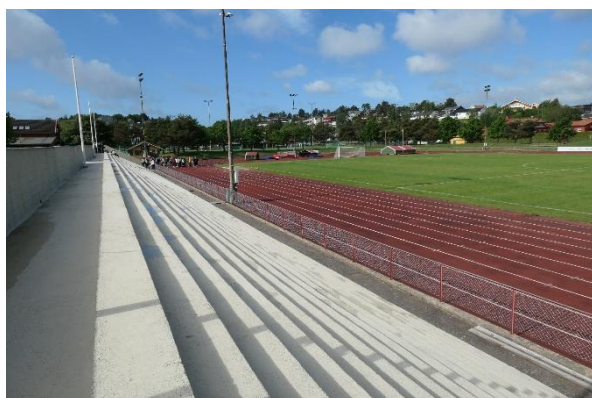

Fra tribueanlegget på oppløpssiden

Lokalisering, adkomst, omgivelser, miljø:

Anlegget ligger på Lisleby nordøst for
Fredrikstad sentrum med boligområder på alle
kanter.

Lisleby sentralidrettsanlegg er kategorisert som
kommuneanlegg for friidrett, og har 400 m
rundløpsbane med 8 baner. Banen er
opprinnelig anlagt 1952 med rødstubbe.

Kunststoffdekket av typen Spurtan ble anlagt i
1987, og rehabilitert i 2003 av Neusport.

Spillemidler kr 0,5 mill i 1988, kr 0,5 mill i
1989 og kr 0,549 mill i 2004.

Det er godt skiltet til banen.

Veldig lite uorganisert trening.

Wang toppidrett bruker banen i tillegg til
barne- og ungdomsskole og det er generelt god
rekruttering til friidrett.

Fotballen har i tillegg til grasbanen en liten
kunstgrasbane i sydøst - stor nok til 7-fotball,
gras fotballbane med lys syd for
friidrettsanlegget, grusbane for trening på tvers
i syd med kastbur og ramme.

Garderobe m/klubbhus ligger på sørvestre
langside. Betongtribune og sekretariat med
garasje, vaskehall, verksted, lager og HC WC
ligger i øst. Rundt resten av anlegget er det
grasvoll. Anlegget har en tribunekapasitet på
ca. 7000 tilskuere. Anlegget eies av
Fredrikstad kommune.

Fredrikstad Idrettsforening bruker anlegget 2
ganger pr uke, av og til 3 ganger.

Friidrettsgruppa har 2-300 aktive utøvere.

Det arrangeres regelmessige
skoleidrettsstevner for 10-12 skoler, samt
Tinestafetten. Utover det er det stevner ca 6
ganger pr år.

Av større arrangementer kan nevnes NM i
2003 og UM i 2004.


Planvurdering, anleggsdetaljer, skader/utbedringsbehov, status/helhetsinntrykk

Banen er et 400 m anlegg med åtte
rundløpsbaner og åtte sprintbaner på
oppløpssiden. Det er dessuten to hoppegroper
innenfor oppløpssiden. Anlegget har
kunststoffdekke på løpebanene, i tilløp for
lengde/tresteg, for begge spydtilløp og i hele
søndre sektor. I midten og i søndre sektor er
det naturgressdekke. Kulering og -sektor er

det også støpt inn ringer for slegge/diskos. Alle kasteringer virker litt ru og det bør vurderes en nedsliping av disse. Stopplanken i kuleringen bør repareres og evt. skiftes.

Banen er prosjektert av JKS-konsult og har god planløsning. Banen er fundamentert på leirgrunn.

Det ble observert enkelte sprekker i dekkeskjøter på en del plasser rundt hele banen, noe har vært forsøkt reparert, men dette bør vurderes å gjøres noe med. Det er også konstatert en del senkninger (ujevnheter og dumper) i dekket i bane 1, og på et par plasser MÅ det gjøres noe med disse da disse skaper store problemer og er en direkte fare for brukerne. Bane 1 bør stenges for bruk hvis det ikke gjøres noen tiltak her. Det var flom i 2019 (styrtregn) som ga ovennevnte setningsskader på anlegget.

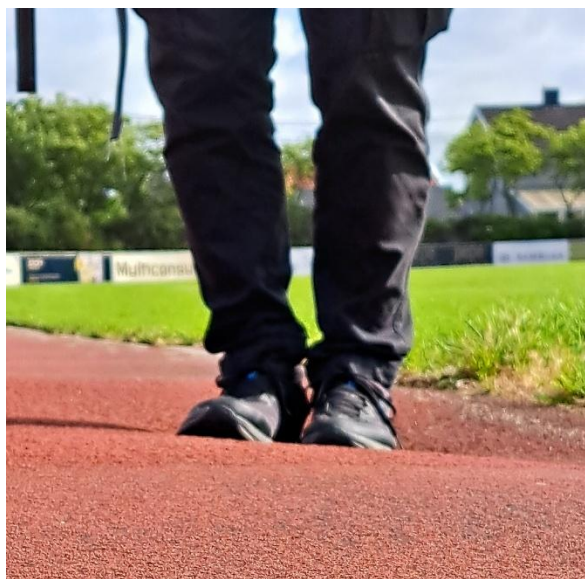

Bilde viser betydelig setning i banen og som rett og slett er farlig for brukerne, og må utbedres snarest.

Det ble opplyst av ved store regnfall så blir vannet stående på banen, noe som tyder på at dreneringen er for dårlig, og som da gir setninger i banedekket. Sarg rundt indre bane var ikke lagt ut ved denne befaringen.

Det er en del mose rundt om på friidrettsdekket, både på løpebanene og i hopptilløp og i spydtilløp. I tillegg noe mose i bane ved port og generelt ved gjerdefundamenter og de deler av søndre sektor som blir trafikkert av gressklipper.



Det finnes en del mose rundt om på anlegget på flere steder, noe som tyder på for dårlig vedlikehold

Mot midtre del av nordre sving er det en ujevnheter. Det ble observert setning ved rist innenfor bane 1 ca. 10 meter forbi start 300 meter og en kul ca. 10 meter lenger fram i bane 1. I tillegg var det setninger ved sluk innenfor løpebanen som til dels også går ut i bane 1. Det er noen kuler ca. 10 meter etter start 100meter, verst i bane 5. Ved vanngrava er det en svank fra grav og ut i bane 1 samt i ca. en meters lengde før hinderet til vanngrava.



Ujevnhetene rundt vanngrav er merkbare og viser setningene veldig godt.

Kantsteinen er mye skadet i søndre lengdegrop. Her ligger blindplankene også noe lavt. Ved nordre lengdegrop er det noe ujevnt rundt lengdeplankene.



Gummikantsteinene for lengdegropene er løsnet på flere steder og må skiftes, samtidig som sanden har bygd seg opp mot gressbanen og danner stor høydeforskjell mellom grop og gressbane. Hoppegropene må tildekkes når de ikke er i bruk, for å hindre at sand dras ut mot løpebanene og tetter til friidrettsdekket.



Alle satsplanker, også blindplanker bør skiftes



Merkingen er en del slitt, særlig på langsiden.

Stevnefasiliteter, sikkerhet, renholdsrutiner, utstyr

Hele idrettsanlegget ligger fint til med friidrettsbane, 1 gressbane + en stor gressflate, 1 grusbane og 1 løkkebane med kunstgress av gammel type. Hovedstadion har installert lys med 8 lysmaster med opptil 12 lyspkt. i hver mast. Det er oppsatt et sleggebur (godkjent 5m? – kravet er 8m og med 10m på vingene.) på egen grusbane ved siden av hovedanlegget med lysmaster rundt og det er godt tilrettelagt. Banen har stadionhus/sekretariat/lager/oppholdsrom /kontor kombinert med kommunens uteseksjon for idretten. Det er også en stor flott tribune i betong på hele oppløssiden av anlegget.

Anlegget har egen feiemaskin som gjør jobben greit. Av stadion utstyr kan nevnes stativer og matter for høyde og stav, hvor begge mattene har hus for beskyttelse mot vær, vind og hærverk. Utstyret er i god stand. Man rår også over et elektronisk tidtakeranlegg sammen med Moss.

Sammendrag – Anbefalinger

Sentralidrettsanlegget på Lisleby var i mange år et godt stadionanlegg for friidrett og med god plass rundt selve banen. Dette gjorde banen til velegnet for mesterskapsarrangement og landskamper, og mange av disse har da også blitt lagt til Fredrikstad tidligere år. I tillegg besitter Fredrikstad og Østfold en god arrangørstab til slike anledninger. Det er normalt innen denne friidrettskretsen at de andre arrangørstedene i kretsen hjelper mesterskapsarrangører med dommere og funksjonærer.

Banen er ikke bra slik den fremstår i dag. En må snarest vurdere en geoteknisk røntgenfotografering av hele løpebanen rundt for å se på drenssystemene og oppbygningen av selve baneunderbyggingen, før en tar stilling til hvilke tiltak som skal gjøres på anlegget.

Eksempelvis vil dette kunne gi et svar på om banen må hel renoveres fra bunn til topp, eller om en kan foreta en enklere renovering med delvis utskifting av selve løpedekket og ny toppsprøyting, samt oppmerke på nytt. Der det er nødvendig må en gå dypere ned i oppbyggingen av banen og skifte ut masser.

Hele banedekket for friidrett er nok modent for utskifting, og det bør derfor sjekkes om vanngjennomslippeligheten er god nok, før det tas stilling til videre tiltak.

Ut fra ovennevnte anbefaler derfor NFIF at banen hel renoveres med utskifting av deler eller hele baneoppbyggingen (der det er avdekket større svanker og ujevnheter) og at det legges ny drencasfalt, nytt topp dekke og at hele banen oppmerkes på nytt.

Dette vil da også gjelde spydtilløp og begge hoppegroper, tilløp med satsplanker, slik at disse kommer i skikkelig stand. Stavkassene bør da tas samtidig.

Alle kasteringer bør slipes ned da de virker litt ru i overflaten og det bør vurderes om stoppebrettet i kuleringen bør repareres eller skiftes ut.

Det anbefales også at vanngraven dekkes til med et avtagbart lokk når den ikke er i daglig bruk, da dette letter vedlikeholdet betraktelig. Vanngraven må også bygges om og tilpasses de nye kravene med maksimalt 50 cm dybde.

Man bør være oppmerksom på at forurensning, f.eks. fra klippemaskiner eller at kjøretøy drar med seg smuss inn på dekket, over tid bidrar til at dekket tettes og dermed minsker dets levetid. Rutinene for klipping og transport av gress ut av banen kan med fordel bedres.

Flere bilder:





Kuleringen er litt ru og i kulesektor gror det gress. Stoppebrettet bør repareres eller skiftes.



Diskosring inne på anlegget er også litt ru i overflaten.



Mye mose i spydtilløpene, og friidrettsdekket er i ferd med å slippe langs kantsteinen rundt tilløpet, noe som igjen gjør at gress gror opp imellom

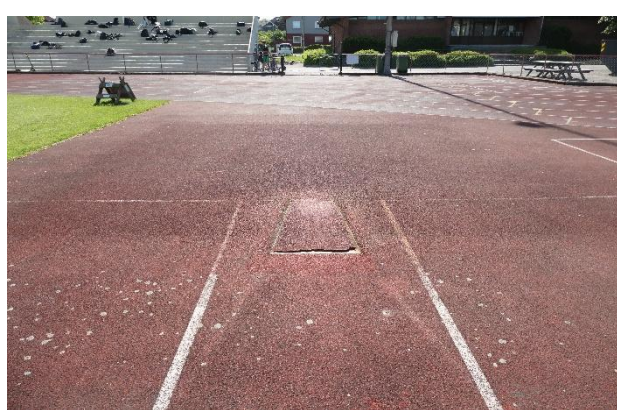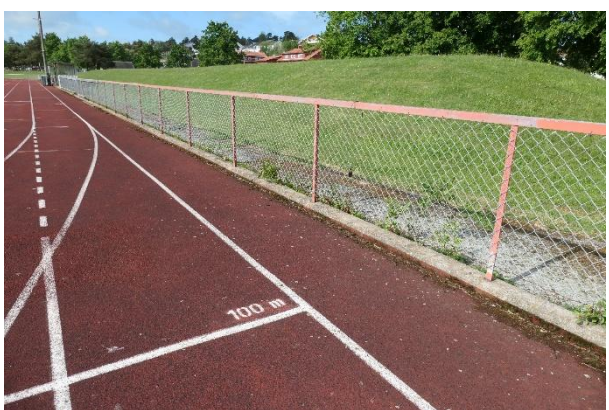

God oppslutning på befaringen fra kommunen, idrettslaget, idrettsrådet og friidrettskrets.